

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.  
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

«ЗУБР ОВК» ЖШҚ РЕСЕЙ, Мәскеу облысы, Мытищқаласы 2, п/ж 36



Өндіруш алдынала ескертүсің күралың мінездемесіне өзгертулерді қабылдауга құқылы. Көрсетілген суреттеме міндетті болып табылмайды. Жазбадагы жіберілген қателіктер жауапкершілікке тартылмайды

[www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)

Версия: 010216

## Руководство по эксплуатации

### Станок лобзиковый ЗСЛ-250

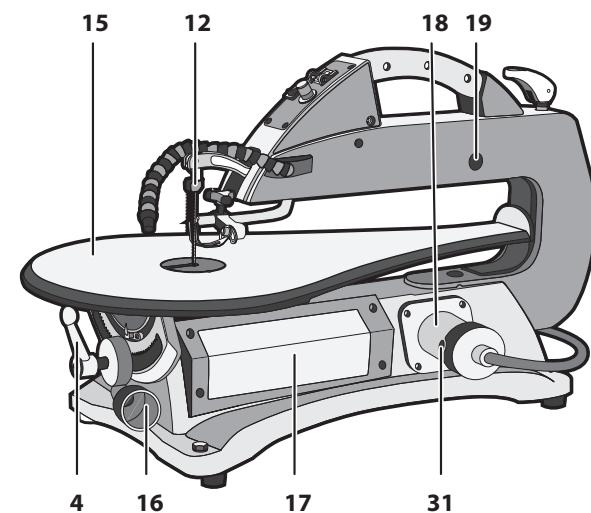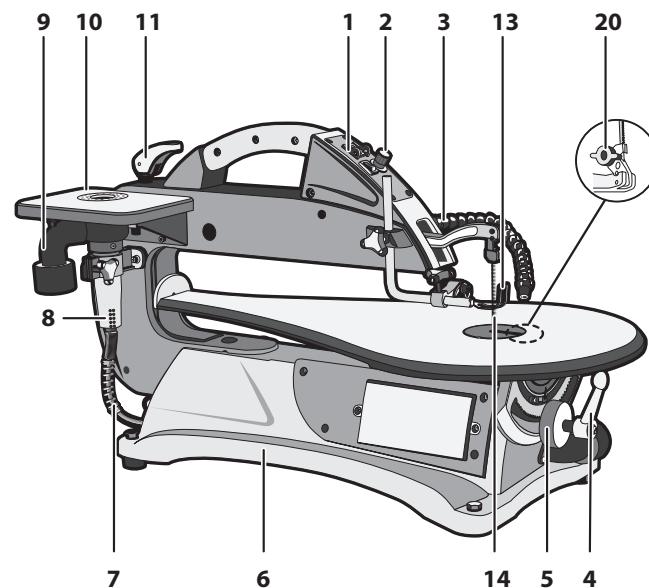

Адреса производств ОКБ ЗУБР ВОСТОК:

А. Тайвань, Тайчунг, Дали, ул. Хуанхо, 97; Б. КНР, Шанхай, ул. ХонгЧао, 808;  
В. Китай, Чжэцзян, Данту Хай энд Нью Технолоджи Индастри Парк.  
Конкретный адрес производства – см. техническую наклейку на изделии.

**Уважаемый покупатель!**

При покупке изделия:

- ▶ требуйте проверки его исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно комплекту поставки;
- ▶ убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом и содержит серийный номер изделия, дату продажи, штамп магазина и подпись продавца.

Перед первым включением изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

**Помните!** Изделие является источником повышенной травматической опасности.

---

## Назначение и область применения

---

Станок лобзиковый предназначен для пиления заготовок из дерева и его производных, а также пластиков и тонкого алюминиевого профиля (при установке соответствующего полотна) под косыми углами, по радиусу, а также под наклоном.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности» и Приложение «Общие правила техники безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежать ошибок и опасных ситуаций.

Изделие предназначено для использования в условиях ремонтных мастерских, кустарного, мелко-серийного, промышленного и других производств в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 до +40 °C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

Изделие соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза:

- ▶ ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Настоящее руководство содержит самые полные сведения и требования, необходимые и достаточные для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Отдельные части изделия во время работы нагреваются. Не прикасайтесь к ним до полного остывания.

Применение изделия в индустриальных и промышленных объемах, в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок, снижает срок службы изделия.

## Технические характеристики

Артикул	3СП-250
Номинальное напряжение, В/Гц	220/50
Номинальная мощность, Вт	250
Номинальная частота ходов полотна, ход/мин	400–1600
Максимальная толщина пиления, мм	51
Максимальная ширина пиления, мм	457
Пильное полотно:	
► длина, мм	133
► ширина, мм	2.6
► толщина, мм	0.3
► зубьев, кол-во/дюйм (TPI)	18
Угол наклона стола	±45°
Размер стола, мм	625x330
Номинальная частота вращения патрона, об/мин	1200–4500
Максимальный диаметр инструмента, мм	6.35
Размер стола патрона, мм	136x180
Функция гравера	есть
Диаметр пылеотводного патрубка, мм	40
Уровень звукового давления (к=3), дБ	75
Уровень звуковой мощности (к=3), дБ	86
Среднеквадратичное виброускорение (к=1,5), м/с <sup>2</sup>	–
Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75	I
Масса, кг	23.2
Срок службы, лет	5

## Комплект поставки

Пила лобзиковая	1 шт.
Гибкий вал с патроном	1 шт.
Ключ патрона	1 шт.
Ключ имбусовый	1 компл.
Вставка стола дополнительного	1 шт.
Патрубок пылеотводный (установлен)	2 шт.
Инструкции по безопасности	1 экз.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений изделия и принадлежностей, которые могли возникнуть при транспортировке.

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заповинность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_  
Майстер \_\_\_\_\_  
Шебер \_\_\_\_\_  
фамилия / прізвище / тегі

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Инструкции по применению

### Устройство

- 1 Выключатели работы и подсветки
- 2 Регулятор хода полотна/частоты вращения патрона
- 3 Патрубок обдува области пиления и подсветки
- 4 Фиксатор угла наклона стола
- 5 Регулятор угла наклона стола
- 6 Основание
- 7 Гибкий вал привода патрона
- 8 Патрон
- 9 Патрубок пылеотводный патрона
- 10 Стол дополнительный
- 11 Фиксатор натяжения полотна
- 12 Держатель полотна верхний с винтом-барашком
- 13 Рычаг защитный полотна
- 14 Полотно пильное
- 15 Стол рабочий
- 16 Патрубок пылеотводный пилы
- 17 Отsek дополнительный
- 18 Двигатель
- 19 Крышка подшипника
- 20 Держатель полотна нижний с винтом-барашком
- 21 Собачка замка
- 22 Хвостовик вала
- 23 Втулка приемная двигателя
- 24 Патрон
- 25 Винт-барашек фиксации патрона
- 26 Винт-фиксатор вертикального положения рычага
- 27 Винт-фиксатор горизонтального положения рычага
- 28 Винт-фиксатор углового положения рычага
- 29 Винт-барашек
- 30 Держатель полотна
- 31 Крышка щеткодержателя

Станок лобзиковый представляет собой изделие, преобразующее вращение вала двигателя в возвратно-поступательное движение пильного полотна, жестко закрепленного между двумя движущимися рычагами. Пользователь управляет не лобзиком, а двигает распиливаемую деталь, протягивая ее «сквозь» полотно по необходимой траектории пиления.

### Сборка

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, регулировке и замене производить только при отключенном от сети изделия.

Установите изделие на ровную, твердую, нескользящую поверхность.

**Примечание!** Во избежание травм и повреждений заготовки и изделия **НАСТОЯТЕЛЬНО** рекомендуем Вам закрепить основание на опорной поверхности.


Установите, при необходимости, патрубки **9** и **16** на соответствующие штуцера изделия.

**Примечание!** Диаметры патрубка/переходника – 40/70 мм.

На Вашем изделии установлено стандартное пильное полотно по дереву. Для его замены (на соответствующее работе или на новое при износе):

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждений **НАСТОЯТЕЛЬНО** рекомендуем Вам производить работы с пильным полотном в перчатках.

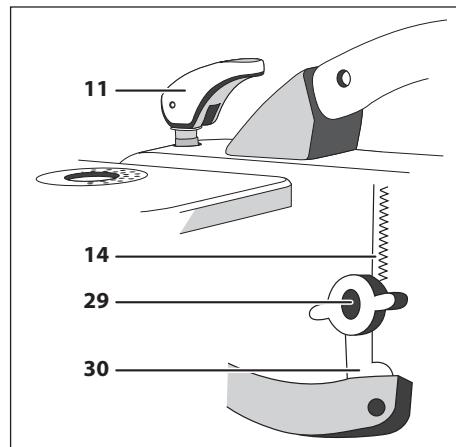


- ▶ поднимите рычаг **11** в верхнее положение;
- ▶ выньте полотно из обоих держателей;
- ▶ пропустите новое полотно в прорезь стола и установите полотно в нижний держатель зубьями вниз до упора;

- установите полотно в верхний держатель аналогично нижнему;
- для натяжения полотна опустите вниз рычаг 11.

Перечень соответствующих полотен Вы можете найти на стр. 12.

Установка (при необходимости) вала гибкого:

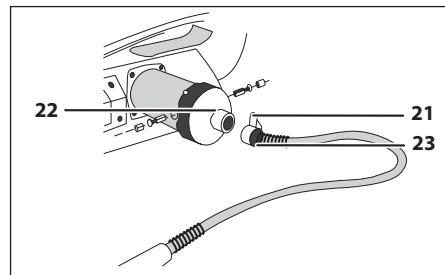

- поверните собачку 21 по часовой стрелке;
- вставьте хвостовик 23 во втулку 22, поворачивая (при необходимости) хвостовик для совпадения ориентации со втулкой. Вращением (от руки) хвостовика проверьте зацепление муфты. Верните собачку в исходное положение;
- при необходимости использования гибкого вала в стационарном режиме, установите в рабочий стол прилагаемую вставку, отпустите винт 25, установите патрон вала в зажим стола и затяните винт 25.


**Примечание!** Установка и крепление инструмента в патроне возможно только при снятом патроне.

## Подготовка к работе

На Вашем изделии установлено стандартное пильное полотно по дереву. При необходимости установки полотна, соответствующего предстоящей работе, замените полотно согласно Сборке.

Исходя из обрабатываемой заготовки и характера работы:

- Отрегулируйте высоту рычага защитного 13:

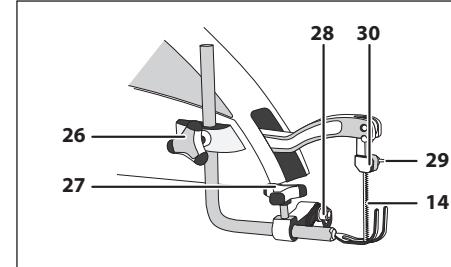


- отпустите винт 28 и отрегулируйте угол установки рычага в соответствии с углом наклона стола. Затяните винт;
  - отпустите винт 26. В зависимости от толщины заготовки отрегулируйте положение нижней точки рычага на высоте 2–3 см от верхней точки заготовки. Затяните винт;
  - отпустите винт 27. В зависимости от заготовки отрегулируйте вылет рычага. Затяните винт.
- 2) Отрегулируйте угол наклона стола:
- ослабьте фиксацию наклона стола, отпустив рукоятку 4;
  - вращением колеса 5 по шкале кронштейна стола установите требуемый угол распила;
  - закрепите наклон стола рукояткой 4.

Отрегулируйте положение патрубка 3 – для уменьшения количества пыли в рабочей зоне и улучшения обзора места пиления направьте патрубок в зону пиления.

При необходимости использования гибкого вала в стационарном режиме:

- установите в патрон необходимый сменный инструмент:

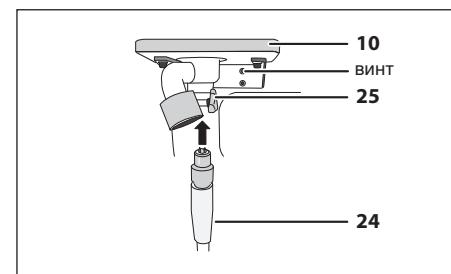

- при установленном (в соответствии с разделом Сборка) патроне снимите его в обратной последовательности;



заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

заполняется сервисным центром  
заполнность сервисным центром  
кызмет көрсету орталығымен толтырылады

Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Сервисный центр \_\_\_\_\_  
Кызмет көрсету орталығы

Мастер \_\_\_\_\_ фамилия / прізвище / тегі  
Шебер

Код неисправности \_\_\_\_\_  
Код неисправности \_\_\_\_\_  
Жарамсызық коды

**М.П.**

сервисного центра  
сервисного центру  
кызмет көрсету орталығының

## Станок лобзиковый

- ▶ вращая патрон рукой против часовой стрелки (на откручивание) или по часовой стрелке (на закручивание), установите необходимый диаметр отверстия под инструмент;
- ▶ установите необходимый инструмент (сверло, фрезу);
- ▶ вращая патрон рукой по часовой стрелке (на закручивание), плотно зажмите инструмент в патроне. Убедитесь (пробным вращением от руки) в отсутствии перекосов и люфтов инструмента;
- ▶ **КРЕПКО** затяните патрон прилагаемым ключом;

### 2) установите патрон обратно:

- ▶ отрегулируйте (в соответствии с установленным инструментом и предстоящей работой) необходимую высоту патрона, для чего отпустите винт **25**, отрегулируйте высоту установки рабочего инструмента относительно стола и затяните винт.

При необходимости принудительного удаления пыли подключите к пылеотводным патрубкам **9** или **16** шланг пылесоса. Наружный диаметр пылеотводного патрубка равен 40 или 70 (при установленном переходнике) мм.

Подготовьтесь к работе:


- ▶ убедитесь, что пильное полотно правильно установлено и натянуто;
- ▶ отсоедините гибкий вал или закрепите его патрон в столе;
- ▶ уберите все ключи и посторонние предметы от вращающихся частей изделия и из зоны работы;
- ▶ убедитесь, что в обрабатываемой заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т. д.).

## Порядок работы

Подключите изделие к электрической сети.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается передельывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

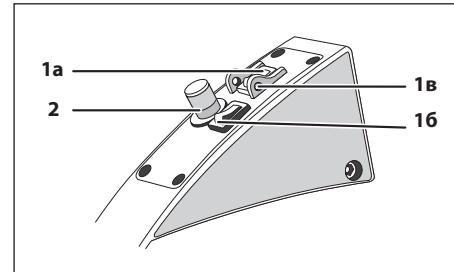

Включение изделия осуществляется переведом выключателя **1a** в положение «I».

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При подключенном гибком вале его патрон начинает вращаться автоматически при включении изделия выключателем. Во избежание травм и повреждений изделия и заготовки не оставляйте подключенный гибкий вал не-закрепленным при включении и в процессе работы (при отсутствии необходимости в работе с ним).

В зависимости от вида работы (сверление, пилинг) и материала обрабатываемой заготовки, регулятором **2** установите необходимые обороты вращения патрона/частоту хода полотна.

**Примечание!** Для пилиния/сверления более твердых материалов выбирайте меньшие обороты/частоту хода, для обработки более мягких материалов – большие. Для фигурного пилиния используйте полотна с меньшей шириной.

Положите один конец заготовки на рабочий стол и начните ее подачу к полотну.

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При пилинии всегда **КРЕПКО** удерживайте заготовку двумя руками.

При сверлении, полировании, шлифовании и иных граверных работах **КРЕПКО** удерживайте патрон гибкого вала в руках.

При необходимости использования встроенной подсветки переведите выключатель **1b** в положение «I».

При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае необходимо снизить скорость подачи заготовки.

По окончании работы выключите изделие, переведя выключатель 1а в положение «0». Отключите изделие от сети.

Тщательно удалите все отходы с рабочего стола.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Во избежание травм и повреждений не удаляйте отходы руками. Используйте щетку.

### Периодическое обслуживание

#### ⚠ ВНИМАНИЕ

Все работы по сборке, регулировке и замене производить только при отключенном от сети изделия.

В процессе эксплуатации периодически требуется:

1) замена полотна. Для замены выполните действия согласно разделу Сборка;

2) замена (по мере износа) графитовых щеток электродвигателя. Для замены щеток:

- ▶ отключите изделие от сети;
- ▶ отверткой открутите крышку 31 щеткодержателя;
- ▶ выньте изношенную щетку и вставьте новую;
- ▶ установите крышку щеткодержателя на место;
- ▶ проделайте аналогичные операции с другой щеткой.

3) юстировка указателя угла наклона рабочего стола. Для этого:

- ▶ выключите изделие и отключите его от сети;
- ▶ ослабьте фиксацию угла наклона стола, отпустив рукоятку 4. Вращением регулятора 5 установите рабочий стол в положение 0 градусов;
- ▶ с помощью угольника установите прямой угол между плоскостью полотна и поверхностью рабочего стола;
- ▶ проверьте показания указателя кронштейна стола. При отличии его показаний от нуля, отпустите винт крепления указателя и, отрегулировав его положение, затяните винт.

## Рекомендации по эксплуатации

Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номинальному напряжению изделия.

Включайте изделие в сеть только тогда, когда Вы готовы к работе.

Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10–20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете повышенную вибрацию или запах гаря, выключите изделие, отсоедините кабель питания от сети и установите причину этого явления. Не включайте изделие, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.

Обеспечьте хорошие освещение, вентиляцию (в процессе пиления образуется пыль в больших количествах) и порядок на рабочем месте – недостаточное освещение и посторонние предметы могут привести к повреждениям и травмам.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что:

- ▶ пильное полотно правильно установлено и натянуто;
- ▶ гибкий вал отсоединен или его патрон закреплен;
- ▶ Вы убрали все ключи и посторонние предметы от вращающихся частей изделия и из зоны работы;
- ▶ в обрабатываемой заготовке отсутствуют металлические предметы (гвозди, шурупы и т. д.).

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку, если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Изделие предназначено для пиления ТОЛЬКО заготовок из дерева и производных материалов (файера, ДСП, ДВП, МДФ, ламинированные панели), а также пластика. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** распиливать иные материалы (металл, керамику, камень),

заполняется сервисным центром  
кызымет көрсету орталыбын толтырылады

М.П.  
кызымет көрсету орталыбын толтырылады  
дата приема \_\_\_\_\_  
дата приему \_\_\_\_\_  
кабылдау уақыты \_\_\_\_\_  
дата выдачи \_\_\_\_\_  
берілген уақыты \_\_\_\_\_  
особые отметки \_\_\_\_\_  
аиырмакша болғылар \_\_\_\_\_

A  
кызымет көрсету орталыбын толтырылады  
дата приема \_\_\_\_\_  
дата приему \_\_\_\_\_  
кабылдау уақыты \_\_\_\_\_  
дата выдачи \_\_\_\_\_  
берілген уақыты \_\_\_\_\_  
особые отметки \_\_\_\_\_  
аиырмакша болғылар \_\_\_\_\_

М.П.  
кызымет көрсету орталыбын толтырылады  
дата приема \_\_\_\_\_  
дата приему \_\_\_\_\_  
кабылдау уақыты \_\_\_\_\_  
дата выдачи \_\_\_\_\_  
берілген уақыты \_\_\_\_\_  
особые отметки \_\_\_\_\_  
аиырмакша болғылар \_\_\_\_\_

М.П.  
кызымет көрсету орталыбын толтырылады  
дата приема \_\_\_\_\_  
дата приему \_\_\_\_\_  
кабылдау уақыты \_\_\_\_\_  
дата выдачи \_\_\_\_\_  
берілген уақыты \_\_\_\_\_  
особые отметки \_\_\_\_\_  
аиырмакша болғылар \_\_\_\_\_

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата приему  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата выдачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата приему  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата выдачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН  
ВІДРИВНИЙ ТАЛОН  
ҮЗБЕЛІ ТАЛОН

Изделие  
Виріб  
Құрал

Дата продажи  
Дата продажу  
Сату уақыты

Дата приема  
Дата приему  
Кабылдау уақыты

Дата выдачи  
Дата выдачі  
Берілген уақыты

Клиент  
Клиент  
Тапсырыскер

## Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год)
См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)	

## Гарантийный талон

Изделие Виріб Кұрал			
Модель Әрнек Модель		№ изделия № Виробу Кұрал №	
Торговая организация Торгівельна організація Сауда мекемесі	М.П.		
Дата продажи Дата продажу Сату уақыты			

### ⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона. С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Кұралды сатып алғанда сатушыдан куралдың қажетті сапасы мен жиынтықтығын тексеруді, сонымен қатар кепілдемелік талон қажетті түрде толтырылғандығына көз жеткізіңіз. Кепілдік шарттары және кепілдікты қызмет көрсетумен таныстым және көлістім. Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмейімін.

### ⚠ УВАГА

При покупці інструменту вимагайте у продавця перевірки належної якості та комплектності, а також правильної заповненості гарантійного талона. З умовами гарантії та проведення гарантійного обслуговування ознакомленім і згоден. Інструмент отриманий в справному стані і повністю укомплектований. Претензій до зовнішнього вигляду не маю.

Подпись покупателя Підпись покупця Сатып алушы қолы	
---	--

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

## Станок лобзиковый

а также устанавливать иной сменный инструмент (иных типов; с размерами, отличающимися от указанных в характеристиках; поврежденный – с изношенными зубьями, трещинами, искривленный, перекрученный).

Для работы рекомендуем использовать сменный инструмент марки «ЗУБР».

Во избежание травм, при работе изделия **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не помещайте руки в область пиления.

Всегда **КРЕПКО** удерживайте распиленяемую заготовку.

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не пилите:

- ▶ округлые заготовки;
- ▶ заготовки, которые настолько малы, что Вы не можете их удержать;
- ▶ несколько заготовок одновременно.

Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс пиления, но только снижает качество работы и сократит срок службы изделия.

Следите за состоянием пильного полотна. При повышенном износе или повреждении полотна (проявляется в колебаниях при недостаточной натяжке и искривлении при перегреве) замените его на новое. Для замены полотна выполните действия согласно Сборке.

Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.

При заклинивании полотна немедленно выключите изделие клавишей «0» выключателя. Проверьте заготовку на наличие металлических предметов, а также состояние и натяжение полотна и, при необходимости, произведите его замену (см. Сборка).

Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

Выключайте изделие только выключателем. Не выключайте, просто отсоединяя кабель от сети (вынимая вилку из розетки).

**Примечание!** Ушки 1в могут быть использованы для установки чеки для блокировки включения изделия при перерывах в работе.

Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.

Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при отключенном от сети кабеле.

Изделие не требует другого специального обслуживания.

Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.

Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в специализированный сервисный центр.

Если Вам что-то показалось ненормальным в работе изделия, немедленно прекратите его эксплуатацию.

В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний не могут быть определены пользователем самостоятельно. В случае явной или предполагаемой неисправности обратитесь к разделу «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказались или Вы не смогли устраниить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей сервисный центр выдает в форме соответствующего Акта.

## Инструкции по безопасности

Перед использованием изделия убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений самого изделия, кабеля и сменного инструмента. Не используйте изделие с видимыми механическими повреждениями.

Все работы по сборке, регулировке и замене элементов производите только при отключенном от сети изделия.

Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия убедитесь, что Вы убрали все ключи и посторонние предметы от движущихся частей изделия и из зоны работы.

По электробезопасности изделие соответствует I классу защиты от поражения электрическим током, т.е. должно быть заземлено (для этого в вилке предусмотрены заземляющие контакты). Запрещается переделывать вилку,

если она не подходит к Вашей розетке. Вместо этого квалифицированный электрик должен установить соответствующую розетку.

Во время работы сменный инструмент сильно нагревается – не прикасайтесь к нему сразу по окончании работы и до полного его остывания.

Во избежание травм и повреждений работы с пильным полотном рекомендуем производить в перчатках.

## Условия транспортирования, хранения и утилизации

Хранить в чистом виде в сухом проветриваемом помещении вдали от источников тепла. Не допускать попадания влаги, воздействия прямых солнечных лучей.

Транспортировать в упаковке производителя.

Отслужившее срок службы изделие, дополнительные принадлежности и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

## Гарантийные обязательства

Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас возникли нарекания на качество и сроки проведения гарантийного ремонта, пожалуйста, сообщите об этом в службу поддержки «ЗУБР» по электронной почте на адрес: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru).

Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.

Мы предоставляем гарантию на инструменты «ЗУБР» на следующих условиях:

- 1) Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями (№ 2–8) путем бесплатного устранения недостатков инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые доказано обусловлены дефектами материала или изготовления.
- 2) Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым владельцем.

### Базовая гарантия

Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня продажи, только при безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи при применении инструмента для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

### Расширенная гарантия

Для всех электроинструментов, купленных после 15.02.2012г., гарантийный срок продлевается до 60 месяцев при условии безусловно бытового применения, и 36 месяцев в случае применения для работ, связанных с профессиональной деятельностью, в условиях нагрузок средней интенсивности, за исключением индустриальных и промышленных работ в условиях высокой интенсивности и сверхтяжелых нагрузок.

**Расширенная гарантия предоставляется только при условии, если владелец зарегистрирует инструмент в течение 4 недель с момента покупки на сайте компании «ЗУБР».**

Регистрация осуществляется только на сайте производителя [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) в разделе Сервис. Подтверждением участия в программе расширенной гарантии конкретного инструмента и корректной регистрации инструмента является регистрационный сертификат, который следует распечатать на принтере во время регистрации. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение лич-

**ЫҚТЫМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОНЫ ЖОЮ АМАЛДАРЫ**

Ақау	Ықтимал себеп	Жою амалдары
Құрал іске қосылмайды	Желіде кернеу жок	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Шеткалардың толық тозуы	Шеткаларды ауыстырыңыз (Әрдайым керсетілетін күтімді қараныз)
	Ажыратқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Қозғалтқыш бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал толық айналымдарда немесе толық күттә айналымдарда	Желіде төмен кернеу	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Шеткалардың тозуы	Шеткаларды ауыстырыңыз (Әрдайым керсетілетін күтімді қараныз)
	Орауыш немесе қозғалтқыш орауыш үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Ажыратқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Жазықтық, жазықтықтың, патронның немесе ілгіш дуалдың сыйналануы	Жазықтықты босатыңыз немесе жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Құрал, жазықтық немесе патрон жұмыс кезінде тоқтады	Желідегі кернеу жойылды	Желідегі кернеуді тексеріңіз
	Шеткалардың толық тозуы	Шеткаларды ауыстырыңыз (Әрдайым керсетілетін күтімді қараныз)
	Жазықтық сыйналанды немесе үзілді	Жазықтықты босатыңыз немесе ауыстырыңыз
	Патрон немесе ілгіш дуал сыйналанды	Жазықтықты немесе дуалды босатыңыз немесе ауыстырыңыз
	Ажыратқыш, қозғалтқыш немесе басқа компонент бұзылған	Жәндеу немесе ауыстыру жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Аралай немесе тесу нәтижесінә қанагаттанарлық емес	Ара жазықтығы мұқтаптап немесе зақындаған (қисайған, жойылған тістесүіштер, жарықтар)	Ара жазықтығын ауыстырыңыз (Жинауды қараныз)
	Патронның жұмыс жабдығы тозған, зақындаған	Жабдықты ауыстырыңыз
	Қуат немесе қозғалтқыш айналымдары жеткіліксіз (2 әқауды қараныз)	2 әқауды қараныз
Құрал қыздады	Қарынды жұмыс режимі, максималды жүктеменем жұмыс	Жұмыс режимін өзгертіңіз, жүктемені азайтыңыз
	Қоршаған ортаниң жоғары температурасы, нашар жеделту, жеделту санылаулары ластаңған	Температуралы тәмендеду шарасын қолға алыңыз, жеделтуді жақсартыңыз, жеделту санылауларын тазартыңыз
	Майлау жеткіліксіз, механизмде сыйналану бар	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	Орауыш немесе қозғалтқыш орауыш үзігі жаңған	Жәндеу жұмыстары бойынша қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

**Станок лобзиковый**

ных данных, запрашиваемых в процессе регистри-ра-ции.

**3) Гарантия не распространяется на:**

**a)** Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами износа

**б)** Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования инструмента не по назначению, во время использования при ненормальных условиях окружающей среды, недостаточных производственных условий, вследствие перегрузок или недостаточного, недостающего технического обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание проводов электродвигателя под действием высокой температуры

**в)** При использовании изделия в условиях высокой интенсивности работ и сверхтяжелых нагрузок

**г)** На профилактическое и техническое обслуживание инструмента, например: смазку, промывку

**д)** Неисправности инструмента вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригиналными принадлежностями/частями «ЗУБР»

**е)** На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей

**ж)** Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы, вышедшие из

строя вследствие нормального износа, такие как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие ролики, защитные кожухи, цангги, патроны, подошвы, пильные цепи, пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, сверла, буры, леска для триммера и т.п.

**з)** Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения

**и)** Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению

**4)** Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный случай, осуществляется на выбор компании «ЗУБР» посредством ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно и на модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали переходят в собственность компании.

**5)** Гарантийные претензии принимаются в течение гарантийного срока. Для этого предъявите или отправьте неисправный инструмент в указанный в документации (на сайте [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru)) сервисный центр, приложив заполненный гарантийный талон, подтверждающий дату покупки товара и его наименование. В случае действия расширенной 60-месячной или расширенной 36-месячной гарантии на основании упомянутой выше регистрации, к инструменту следует приложить и регистрационный сертификат расширенной гарантии.

Инструмент, отосланный дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке инструмента дилеру или в сервисный центр несет владелец инструмента.

**6)** Другие претензии, кроме упомянутого права на бесплатное устранение недостатков инструмента, под действие нашей гарантии не подпадают.

**7)** После гарантийного ремонта на условиях расширенной гарантии, срок расширенной гарантии инструмента не продлевается и не возобновляется.

**8)** Срок службы изделия составляет 5 лет.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
	Полный износ щеток	Замените щетки (см. Периодическое обслуживание)
	Неисправен выключатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Неисправен двигатель	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	Низкое напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Износ щеток	Замените щетки (см. Периодическое обслуживание)
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Неисправен выключатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
	Заклинивание полотна, патрона или гибкого вала	Освободите полотно или обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие, полотно или патрон остановились при работе	Пропало напряжение сети	Проверьте напряжение в сети
	Полный износ щеток	Замените щетки (см. Периодическое обслуживание)
	Заклинивание или обрыв полотна	Освободите или замените полотно
	Заклинивание патрона или гибкого вала	Освободите или замените полотно или вал
	Неисправен выключатель, двигатель или иной компонент	Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Результат пилиния или сверления неудовлетворительный	Пильное полотно затуплено или повреждено (искривлено, потеряны зубья, трещины)	Замените пильное полотно (см. Сборка)
	Рабочий инструмент патрона изношен, поврежден	Замените инструмент
	Недостаточная мощность или обороты двигателя (см. неисправность 2)	См. неисправность 2
Изделие перегревается	Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой	Измените режим работы, снизьте нагрузку
	Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия	Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий
	Недостаток смазки, заклинивание в механизме	Обратитесь в сервисный центр для ремонта
	Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя	Обратитесь в сервисный центр для ремонта

## РАСХОДКА

Инструмент	Артикул	Наименование	Характеристики
ЗСЛ-90, ЗСЛ-250	155800-2.5	Полотно ЗУБР для лобзикового станка	z 10, углеродистая сталь 65M, длина пилки 133мм, шаг зуба 10/1"
ЗСЛ-90, ЗСЛ-250	155802-1.7	Полотно ЗУБР для лобзикового станка	z 15, углеродистая сталь 65M, длина пилки 133мм, шаг зуба 15/1"
ЗСЛ-90, ЗСЛ-250	155804-1.4	Полотно ЗУБР для лобзикового станка	z 18, углеродистая сталь 65M, длина пилки 133мм, шаг зуба 18/1"
ЗСЛ-90, ЗСЛ-250	155807-0.9	Полотно ЗУБР для лобзикового станка	z 24, углеродистая сталь 65M, длина пилки 133мм, шаг зуба 24/1"

## Оюлап кесетін станок

Кеңейтілген кепілдік тек қана келесідей шарт бойынша ұсынылады, егер сатып алушы құралды сатып алы сөтінен бастап 4 аптаңын ішінде «ЗУБР» компаниясының сайтында тіркелген жағдайдаған қарастырылады.

Кепілдің бүйімдарға, қосымша бөлшектерге және шығындалған материалдарға, яғни өздігінен тозғандықтан, соның ішінде жетек белбеулері, аккумулятор блогтары, зарядтау құралдары, көмір щеткалары, пышақтар, араптар, абразивтер, тескіш темірлер, бұрылар, триммерге арналған қармақ бауға ж.т.б. жатады.

Тіркелу тек қана [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) өндірушінің сайтындағы Сервис бөліміндеған орындалады. Белгілі бір құралдың және белгілі бір құралдың тіркелуін кеңейтілген кепілдік бағдарламасында қатысады растайтын тіркелу сертификаты болып табылады, оны тіркелу кезінде принтер арқылы басып шығару қажет. Тіркелу сатып алушының тіркелу кезінде жеке мәліметтерін сақтау рүқсатынан кейін ғана мүмкін болады.

3) Кепілдік келесідей жағдайларға қарастырылмайды:

а) Жұмыс барысында және өздігінен тозған бөлшектер, сонымен қатар осындағы тозу түрлерінен пайда болған құралдың қауалары болып табылады.

б) Пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қайши келетін құрал ақауы немесе құралдың мақсатына тиісті емес қолдану, қоршаган ортандық қолайсыз жағдайында, өндірістік лайықты емес жағдайында пайдалану, жүктеме немесе жеткіліксіз техникалық қызмет немесе қадағалау болмғандықтан шарт бойынша қарастырылмайды.

в) Құралға мыналардан басқасы, шамадан тыс жүктеменің түсүін көріністері ретінде болып табылады: түстің кетуі, бірден ротор және статордың іsten шығуы, бөлшектердің және құрал үзіктерінің деформациясы немесе балкуы, жоғарғы температура салдарынан электр қозғалтыштың қараюы немесе қүйі.

г) Құралды жоғарғы қарқындылықты жұмыста және шамадан тыс жүктемеде қолдану

д) Құралға профилактикалық және техникалық қызмет көрсету, мысалы: майлай, жуу «ЗУБР» түпнұсқасы емес жабдықтарды/ бөлшектерді қолдану салдарынан құралдың іsten шығуы

е) Механикалық ақау (жарықтар, нақыстар

ж.т.б.) агрессивті ортадан, жоғарғы ылғалдылық және жоғары температура, электр құралдың ауа желдеткіш саңылайына бөгде заттардың тусу, сонымен қатар дұрыс емес сақтау және металл бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар.

ж) Қалыпты тозудың салдарынан істен шықкан бүйімдар, тез тозатын бөлшектер және шығын заттар, сондай-ақ: жетек белбеулер, аккумулятор блоктары, окландар, бағыттауыш роликтер, сақтау былғарылар, цангалар, патрондар, етектер, ара шыңжырлары, ара шиналары, жұлдызшалар, шиналар, бұрыштық щеткалар, пышақтар, араптар, абразивтер, тескіш темірлер, бұрылар, триммерге ранаған қармақ баулар ж.т.с.с. жатады.

з) Құралдың құрылғысына өзгерістер немесе қосымшалар енгізілуі.

и) Құралдың құндылығына және мақсатына тиісті пайдалануға әсерін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық.

4) Бізben расталған кепілдікті жағдай төннегінде ақауды жоо «ЗУБР» компаниясының құзіретінде жөндеу немесе ақауы бар құралды жаңасына (келесі үрпактағы модельге) ауыстыру болып табылады.

5) Кепілдікті шағындар кепілдікті мерзім ішінде қабылданады. Бұл үшін ақауы бар құралды құжатта көрсетілген ([www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) сайтында) қызмет көрсету орталығына тауарды сатып алу уақыты және атаву көрсетілген растайтын кепілдікті талонмен қоса өкелініз немесе жіберіңіз. Жоғарыда аталған құралдың тіркеу неғінде кеңейтілген 60 айлық немесе 36 айлық кепілдіктің тіркелу сертификатын көрсетініз.

Жартылай немесе толық бөлшектелінген құрал дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілсе, ол кепілдік бойынша қарастырылмайды. Дилерге немесе қызмет көрсету орталығына жіберілген құралға сатып алушы жауапкершілік тартады.

6) Құралдың ақауларын тегін жөндеу жұмыстары атқарылатын аталған басқа да шағындар түсірге рүқсат құқықтардан басқасына біздің кепілдік төннегінде қарастырылмайды.

7) Кеңейтілген кепілдіктің шарттары бойынша жүргізілген кепілдікті жөндеу жұмыстары орындалған сон, құралдың кеңейтілген кепілдігі ұзартылмайды және жаңартылмайды.

8) Құралдың қызмет көрсету мерзімі 5 жыл.

Келенсіз жағдайлардың алдын алу үшін әркашан құралды жөлгіп қосар алдында мынаган көз жеткізіңіз. Сіз құралдың айналу бөлшектерінен барлық кілттерді және бетен заттарды алшақ қойыңыз.

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардап шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы тиіс (бұл үшін ажыратқышта жерме байланыстар қарастырылған). Егер Сіздің розетканыңға ажыратқыш сәйкес келмесе, оны қайта жөндеуге тыым салынады. Бұндай жағдайда білікті электрик қажетті розетканы орнатады.

Ауыспалы құрал жұмыс барысында қызыды – жұмыс аяқталған соң және ол толық тоқтағанға дейін оны ұстамаңыз.

Жарақаттану мен зақымданудың алдын алу үшін Сіз ара жазықтығымен жұмыс істеген кезде қолғапты киіңіз.

## Тасымалдау, сақтау және көдеге жарату шарттары

Құралды сенімді, құрғақ және балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдың сақтауы мен тасымалдауын қораптар мен кейстерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.

## Кепілдеме міндеттемелері

Құралды сенімді, құрғақ және балалар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Құралдың сақтауы мен тасымалдауын қораптар мен кейстерде орындаңыз.

Жарамдылық мерзімі аяқталған соң, құралды, қосымша жабдықтарды және орамды экологиялық талаптарға сәйкес көдеге жарату керек.

## Кепілдеме міндеттемелері

Біз әрқашанда біздің тұтынушыларға сапалы қызмет көрсетуді жақсартуға қолға алғандықтан, сондықтан да, егер Сіз сапага және кепілдік жөндеу жұмыстарын мерзімдеріне риза болмасаңыз, бұл жайлы «ЗУБР» қолдау қызметіне мына электрондық мекен-жай бойынша хабарласа аласыз: [zubr@zubr.ru](mailto:zubr@zubr.ru)

Бұл кепіл сатып алушының сатып алу-сату келісім шарт бойынша шағымдану құқықына шек қоймайды, сонымен қатар тұтынушылардың заңды құқықтарына қайши келмейді.

Біз «ЗУБР» құралдарына кепілдікті келесідей шарттарға тиісті ұсынамыз:

**1)** Кепілдік төменде аталған шарттарға тиісті (№ 2-8) қарастырылған кепілдік мерзім ішінде материал немесе өндірушінің ақау екендігі дәллденген соң, құралдың жөндеу жұмыстарын тегін орында.

**2)** Кепілдікті мерзім алғашқы сатып алушының сатып алу күнінен басталады.

### Негізгі кепілдік:

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды тұрмыстық жағдайда, жеке қолданылған жағдайда 36 айды құрайды.

Кепілдікті мерзім сату күнінен бастап, яғни құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустримальды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында көсіби төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 12 айды құрайды.

### Кеңейтілген кепілдік

15.02.2012 жылы сатып алынған кепілдікті мерзім барлық электр құралдарына тұрмыстық жағдайда қолданылса, 60 айға дейін ұзартылады және құралды жоғары қарқындылықты және шамадан тыс ауыр жүктемелері бар индустримальды және өнеркәсіптік жұмыстардан басқасында көсіби төніректе, орташа қарқындылықты жүктеме жағдайында 36 айға дейін ұзартылады.

## Оюлап кесетін станок

### Күрметті сатып алуыш!

Құралды сатып алғанда:

- ▶ сыйнамалық қосу арқылы оның іске жарамдылығын талап етіңіз, сонымен қатар 2 бөлімде көрсетілгендей жиынтықтың толық екендігіне көз жеткізіңіз;
- ▶ кепілдік талоны дұрыс ресімделгендей және сату уақыты, дүкен мөрі және сатушы қолының барына көз жеткізіңіз.

Алғаш рет құралды қосар алдында осы пайдалану жөніндегі нұсқауды мұқият оқының және атаптап талаптарды бұлжытпай орындаңыз.

Сіздің аспабының қызмет көрсеткенге дейін осы паспортты сақтаңыз.

**Есте сақтаңыз!** Құралы жарақаттану қауіптілігі орасан зор көз болып табылады.

Құрал талаптарға сәйкес келеді Кеден одағының техникалық регламенті бойынша:

- ▶ КО ТР 010/2011 «Машиналар және жабдықтардың қауіпсіздігі турали»

Бұл нұсқаулық ен қажетті ақпараттар мен талаптарды, құралды тиімді және қауіпсіз пайдалану туралы мағлұматтарды қамтиды.

Құралдың құрылмасын жетілдіруіне тиісті жұмыстарға орай, өндіруші, яғни бұл нұсқаулықта құралға шамалы өзгерістердің көрсетілмейі мен құралдың тиімді және қауіпсіз жұмыс істейіне байланысты өзгерістердің енгізуге құбылы.

### ! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құралдың жеке бөлшектері жұмыс барысында қызыды. Олар толық сууғанға дейін оларды ұстамаңыз.

Құралды индустримальды және өнеркәсіптік ауқымда жоғары қарқындылық жұмыстарында және аса ауыр жүктемелерде қолдану құралдың қызмет ету мерзімін көмітеді.

**Техникалық сипаттамасы**

Артикул	3СП-250
Атаулы кернеу, В/Гц	220/50
Атаулы құат, Вт	250
Жазықтық қозғалысының атаулы жиілігі, жүріс/мин	400–1600
Арапалаудың максималды қалындығы, мм	51
Арапалаудың максималды ені, мм	457
Арапалу жазықтығы:	
► Ұзындығы, мм	133
► Ені, мм	2.6
► Қалындығы, мм	0.3
► Тістейштер, саны/дюйм (TPI)	18
Үстел енесінің бұрышы	±45°
Үстел өлшемі, мм	625x330
Патронның айналуының атаулы жиілігі, айналым/мин	1200–4500
Құралдың максималды диаметрі, мм	6.35
Патрон үстелінің өлшемі, мм	136x180
Оюшы қызметі	бар
Шаң өткізбейтін қылтакұбыр диаметрі, мм	40
Дыбыс қысымының деңгейі (k=3), дБ	75
Дыбыс қуатының деңгейі (k=3), дБ	86
Орташа квадраттық діріл тәзедеткіші (k=1,5), м/с <sup>2</sup>	–
Қауіпсіздік класы бойынша МСТ 12.2.007.0-75	I
Салмағы, кг	23.2
Қызмет көрсету мерзімі, лет	5
<b>Тасымалдау жылдығы</b>	
Оюлап кесетін ара	1 дана
Патроны бар икемді дуал	1 дана
Патрон кілті	1 дана
Имбус кілті	1 компл.
Қосымша үстел тәнбасы	1 дана
Шаң өткізбейтін қылтакұбыр (орнатылған)	2 дана
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулық	1 нұсқа
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	1 нұсқа

**⚠ ВНИМАНИЕ**

Тасымалдау кезінде құралда және бүйімдар жылдығында көзге түсетін механикалық ақаулардың жоқтығына көз жеткізіліз.

Құрал электр қауіпсіздік бойынша I класстың электр тоқ көзінен зардан шегудің алдын алуы, яғни жерме орнатылуы тиіс (бул үшін ажыратқышта жерме байланыстар қарастырылған). Егер Сіздің розетканың ажыратқыш сәйкес келмесе, оны қайта жөндеуге тыбым салынады. Бұндай жағдайда білікті электрик қажетті розетканы орнатады.

Құрал Тек Қана ағаштан жасалған және сол секілді материалдардан (ағаш тектаны, АЖӨ, АӨӨ, МАТ, ламинат панельдерді), пластикті және жұмысақ алюминий профильдерді арапалауға арналады. Басқа материалдарды арапалауға (металл, керамика, тас), сонымен қатар басқа ауыспалы құралдарды орнатуға (басқа типті; аталған нұсқауға сәйкес келмейтін өлшемдерді қолдануға; зақымдалғандарды – тозған тістейштері бар, жарықтары бар, майыскан, бұралғандарды пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**).

Жұмыс барысында «ЗУБР» ауыспалы құралдарын пайдаланыңыз.

Арапалған кезде **ЕШҚАШАН** қолынызды жарақтаппанау үшін арапалу төңрөгіне салмаңыз.

Әрқашан даяр затты **МЫҚТЫ** ұстаныңыз.

**ЕШҚАШАН** арапаламаңыз:

- дәңгелек даяр заттарды;
- қолмен ұстауға икемсіз кішкентай даяр заттарды;
- бір уақытта Сіз бірнеше даяр заттарды.

Құралға шамадан тыс құш түсірменіз. Бұл арапалу жылдамдығын арттырайды, бұл жұмыс сапасын төмendetеді және құрал мерзімін азайтады.

Ара жазықтығын қадағалаңыз. Шамадан тыс жазықтық төзса, онда (аралу қынданай түседі, қажетті тартылуы салдарынан ауытқулар және қызғанда майысу болады) оны жаңасына ауыстырыңыз. Жазықтықты ауыстыру үшін Жинауға сәйкес әрекеттерді орындаңыз.

Құралды қызыдан алдын алу үшін құралға қажетті үзілістер жасаңыз.

Жазықтық сыналанған кезде құралды «0» ажыратқыштың батырмасы арқылы өшіріңіз. Өндөлетін даяр затта металл заттар кездеспейтіндігін, жазықтық тартылуын тексеріңіз, қажет болса, оны (Жинауды қараңыз) ауыстырыңыз.

Жұмыс аяқталған соң, құралды желіден өшіріңіз.

Құралды ажыратқыштың батырмасын басу арқылы «0» өшіріңіз. Сым жепінін ажырату арқылы (ажыратқышты розеткадан ажырату арқылы) өшірменіз.

**Ескеरту!** Жұмыс барысында үзілістер кезінде құралдың қосылуын оқшауландыру үшін **1в** құлақшаларды колдануға болады.

Әрдайым құрал корпусын және сымжелін, желденетін саңылауларды шаң-тозаңнан тазартыңыз.

Барлық техникалық жұмыстар желіден сымжелі ажыратылған күйде жүзеге асуы тиіс.

Құрал арнайы қызмет көрсетуді қажет етпейді.

Барлық жөндеу шаралары арнайы қызмет көрсету орталықтарының мамандары арқылы орындалуы керек.

Құралдың жарамдылығын тексеріп отырыңыз.

Бөтен іс, тұтін, от, от жарқыны пайда болса, онда оны желіден ажыратыңыз және арнайы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Егер құрал дұрыс істемесе, онда оны мұлдем пайдалануды тоқтатыңыз.

Құралдың техникалық құрделілігіне байланысты шекті жағдайының критерийін тұтынушы өз бетінше анықтай алмайды.

Бар немесе ықтимал ақау пайда болған жағдайда «Ықтимал ақаулар және оны жою амалдар» бөліміне назар аударыңыз. Егер тізімнің ішінде ақауды таба алмасаңыз немесе Сіз оны жою алмасаңыз, онда қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Құралдың немесе оның бөлшектерінің шекті күй туралы қорытындының сәйкес Акт нұсқасында қызмет көрсету орталығы береді.

**Қауіпсіздік жөніндегі нұсқау**

Құралды қолданбас бұрын құралда, сымжеліде және ауыспалы құралда көзге түсетін механикалық ақаулар жоқтығына көз жеткізіңіз. Көзге түсетін механикалық ақаулар бар құралды қолданбаңыз.

Барлық жинау, реттеу және ауыстыру жұмыстары құралды желіден өшірген күйде жүзеге асады.

**МЫҚТЫ** иілгіш дуалдың патронын ұстасызы.

Орнатылған қосымша жарық қажет болса, онда **16** ажыратқышты «I» күйге ауыстырыңыз.

Құралмен жұмыс істегендеге қозғалтқыш айналымдарына назар қойыңыз. 20% айналым кемісе және одан ері болса, онда жүктеме түсін көрсетеді. Бұл жағдайда, даяр заттың айналымын кемітіңіз.

Жұмыс аяқталғанда құралдың **1a** ажыратқышының «0» батырмасын басу арқылы өшіріңіз. Құралды желіден ажыратыңыз.

Жұмыс үстелінен барлық қалдықтарды мұқият жойыңыз.

#### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Жарақаттанбау және зақымданбау үшін қалдықтарды қолмен алмаңыз. Щетканы қолданыңыз.

#### Әрдайым көрсетілетін қызмет

#### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Барлық жинау, реттеу және ауыстыру жұмыстары құралды желіден өшірген күйде жүзеге асады.

Әрдайым көрсетілетін қызмет барысында талап етіледі:

1) жазықтықты ауыстыру. Жинауға сәйкес ауыстыру әрекеттерін орындаңыз;

2) электр қозғалтқыштың графиттік щеткалырын (тозуына қарай) ауыстыру. Щеткаларды ауыстыру үшін:

► құралды желіден өшіріңіз;

► **31** щетка ұстасуыш қақпағын отвертка арқылы бұрап алыңыз;

► тозған щетканы алыңыз және жаңасын қойыңыз;

► щетка ұстасуыш қақпағын орнына қойыңыз;

► басқа щеткамен тұра осындаи әрекетті орындаңыз.

3) жұмыс үстел енесінің бұрыш көрсеткішін реттеу. Бұл үшін:

► құралды өшіріңіз және оны желіден ажыратыңыз;

- үстел бұрыш енесінің тұрақтандырушысын босатыңыз, **4** тұтқаны жіберіңіз. Жұмыс үстелін 0 градус шамасының күйінде орнату үшін **5** реттеушіт айналдырыңыз;
- бұрыштық қөмегімен жазықтық беті және жұмыс үстел бетінің арасында түзу бұрышты орнатыңыз;
- үстел кронштейнің көрсеткішінің шамасын тексеріңіз. Ол нөлден ерекшеленген жағдайда көрсеткіш бұранда бекіткішін босатыңыз және оның күйін реттеңіз, бұранданы қататыңыз.

## Пайдалану жөніндегі көңестер

Сіздің жепініздегі кернеу құралдың атаулы кернеуіне сәйкес болуына көз жеткізіңіз.

Жұмысқа даяр болған жағдайда ғана құралды жепіге қосыңыз.

Құралды алғаш қолданғанда еш жүктемесіз оны қосыңыз және 10 – 20 секунд аралығында іске қосылсын. Егер осы кезде Сіз бөтен шуды естісіңіз, шамадан тыс дірілді сезесіңіз немесе жану ісі пайда болса, онда құралды өшіріңіз, сымжелінің желіден ажыратыңыз және зақымдану себебін анықтаңыз. Зақымдану себебі анықталмайынша және жоылмайынша құралды іске қосылсын.

Жақсы жарық түссін, желденсін (аралай кезінде шамадан тыс шаң пайда болады) және жұмыс орнын тазалақта ұстасыңыз – жарықтың жеткіліксіз болуы және бөтен заттардың орын алуы зақымдану мен жарақттануға әкеледі.

Келенсіз жағдайдың алдын алу үшін әркашан құралды қосу алдында мынаған көз жеткізіңіз:

► ара жазықтығы дұрыс орнатылған және тартылған;

► иілгіш дуал ажыратылған немесе оның патроны бекітілген;

► құралдың айналу бөлшектерінен Сіз барлық кілттерді және бөтен заттарды алшақ қойдыңыз;

► өндөлөтін даяр затта металл заттар кездеспейді (шегелер, бұрандалар ж.т.б.).

## Оюлап кесетін станок

### Қолдану жөніндегі нұсқаулықтар

#### Жабдық

- 1 Жұмыс және жарық ажыратқыштары
- 2 Жазықтық жүрісінің/патрон айналу жүйелігін реттеуіші
- 3 Арапау төнірегін үрлеу және қосымша жарық қылтакұбыры
- 4 Үстел енесінің бұрышын тұрақтандыруышы
- 5 Үстел енесінің бұрышын реттеуіш
- 6 Heriz
- 7 Патрон жетегінің иілгіш дуалы
- 8 Патрон
- 9 Шаң жібермейтін қылтакұбыр патроны
- 10 Қосымша үстел
- 11 Жазықтық тартылатын тұрақтандыруышы
- 12 Жазықтық ұстасуыш жоғарғы бұранда -бұрауышы бар
- 13 Жазықтық сақтау рычагы
- 14 Арапау жазықтығы
- 15 Жұмыс үстел
- 16 Шаң жібермейтін қылтакұбыр арасы
- 17 Қосымша белім
- 18 Қозғалтқыш
- 19 Подшипник қақпағы
- 20 Жазықтық ұстасуыш тәменгі бұранда -бұрауышы бар
- 21 Құлпып шүріппесі
- 22 Дуал артты ілмегі
- 23 Қабылдаушы қозғалтқыштың төлкесі
- 24 Патрон
- 25 Патронды тұрақтандыратын бұрауыш-ұранда
- 26 Рычагты вертикаль күйінде тұрақтандыратын бұранда
- 27 Рычагты горизонталь күйінде тұрақтандыратын бұранда
- 28 Рычагты бұрыш күйінде тұрақтандыратын бұранда
- 29 Жазықтық тұрақтандыратын бұранда-ұрауыш
- 30 Жазықтық ұстасуышы
- 31 Щетка ұстасуыш қақпағы

Оюлап кесетін станок қозғалтқыш дуалының қайтарылмады-жету қозғалысының айналуы арқылы ара жазықтығын өндейді, екі қозғалмалы рычагтар арасында мықты бекітілетін құрал болып табылады. Тұтынушы оюлап кесетін араны

басқармайды, аралаудың қажетті траектория бойымен ол арқылы жазықтықты «арасына» араланатын бөлшекті жазықтыққа салады.

#### Жинау

#### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Барлық жинау, реттеу және ауыстыру жұмыстары құралды желіден өшірген күде жүзеге асады.

Құралды тегіс, қатты, сырғымайтын бетке орнатыңыз.

Ескерту! Жарақаттану және даяр зат пен құралдың зақымдануының алдын алу үшін Сізге тіреуіш жазықтыққа негіздел орнатуға **ҚАДАЛА** көнсө етеміз.


Қажет болса, **9** және **16** қылтакұбырларды қажетті құралдың шүтцеріне орнатыңыз.

Ескерту! Шығу / қылтакұбырдың диаметрі – 40/70 мм.

Сіздің құралыңызда ағаш бойымен кесетін стандартты ара жазықтығы орнатылған. Оны ауыстыру үшін (жұмыс түріне сәйкес немесе тозу салдарынан жаңасына ауыстыру):

#### ⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


Жарақаттану мен зақымданудың алдын алу үшін Сіз ара жазықтығы мен жұмыс істегендеге қолғапты киоюізді **ҚАДАЛА** көнсө етеміз.

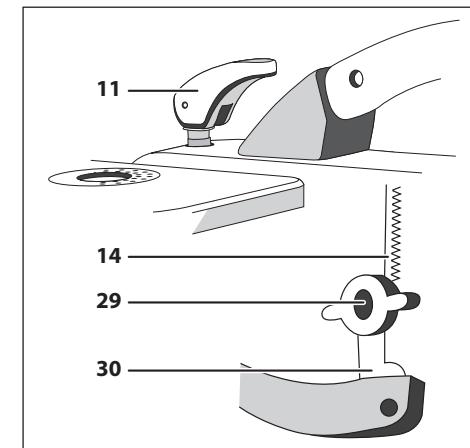

- ▶ 11 рычагты жоғары күйге көтеріңіз;
- ▶ штифтсіз орнатылған жазықтықта 29 бұрандаларды босатыңыз екі ұстауыштан жазықтықты алыңыз. Штифті бар орнатылған жазықтықта ұстауыштардан босатыңыз;
- ▶ үстел қимасынан жазықтықты жіберіңіз және төменгі ұстауышка тіреуішке тістеуштерін төмөн қаратып, жазықтықты орнатыңыз;
- ▶ жоғары ұстауышқа жазықтықты орнатқандай, төмөнгісін тұра солай орнатыңыз;
- ▶ штифтсіз орнатылған жазықтықта 29 бұранда-бұрауыштарды бекітіңіз;
- ▶ жазықтықты тарту үшін 12 рычагты төмөн босатыңыз.

Лайықты полотен тізбесі сіз білесіндер стр. 12 тап.

Ілгіш дуалды (қажет болса) орнату:

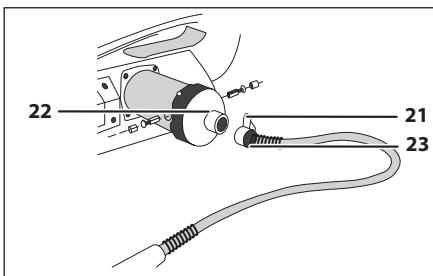

- ▶ 21 шүріппені сағат тілі бойымен бұраңыз;
- ▶ 23 арқы ілмекке 22 төлкені орнатыңыз, арқы ілмекті (қажет болса) төлкемен сәйкестендіру үшін бұраңыз. Арқы ілмекті (қолдан) айналдыру арқылы муфтаның тартылуын тексеріңіз. Шүріппені қалпына келтіріңіз;
- ▶ қажет болса, ілгіш дуалды стационарлық режимде қолдану үшін жұмыс үстелін берілген таңбаға орнатыңыз, 25 бұранданы босатыңыз, үстел қысқышына дуал патронын орнатыңыз және 25 бұранданы бұраңыз.


**Ескерту!** Патронға құралды орнату және бекіту тек қана шешілген патрон күйінде жүзеге асады.

## Жұмысқа дайындық

Сіздің құралыңызда ағаш бойымен кесетін стандартты ара жазықтығы орнатылған. Жұмыс түріне сәйкес жазықтықты орнату, жазықтықты аустыры Жинауга сәйкес орындалады.


Өндөлетін даяр заттың және жұмыс түріне байланысты:

- 1) 13 сақтау рычагының биіктігін реттеңіз:

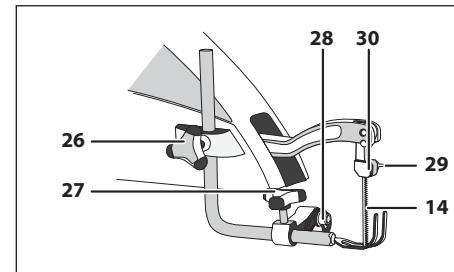

- ▶ 28 бұранданы босатыңыз және рычагтың бұрышын үстел енесінің бұрышына сәйкес орнатыңыз. Бұранданы бұраңыз;
  - ▶ 26 бұранданы босатыңыз. Даяр заттың қалындығына байланысты төменгі рычагты даяр заттың жоғары нұктесінен 2-3 см биіктікте реттейіз. Бұранданы қатайтыңыз;
  - ▶ 27 бұранданы босатыңыз. Даяр затқа байланысты рычагты реттейіз. Бұранданы қатайтыңыз.
- 2) Үстел енесінің бұрышын реттейіз:
- ▶ үстел енесінің тұрақтандыруышын 4 тұтқаны басу арқылы босатыңыз;
  - ▶ үстел 5 кронштейн шкаласы бойынша қажетті арапау бұрышын орнатыңыз;
  - ▶ 4 тұтқа арқылы үстел енесін реттейіз.
- Жұмыс орнынан шанды азайту және арапау санылауын жақсарту үшін арапау төнгерігінен 3 шаң жібермейтін қылтакұбырын реттейіз.
- Стационарлық режимде ілгіш дуалды қажет болған жағдайда пайдалану үшін:
- 1) ауыспалы құралға қажетті патронды орнатыңыз:

## Оюлап кесетін станок

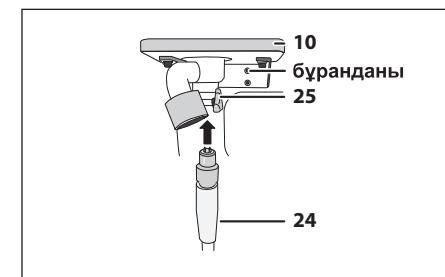


- ▶ орнатылған патронды кері ретте (Жинауга сәйкес) шешініз;
  - ▶ қолмен патронды сағат тіліне қарсы (бұрап алу) немесе сағат тілі бойымен (бұрау) айналдырыңыз, құрал астына қажетті диаметрді тандаңыз;
  - ▶ қажетті құралды (тескіш темірді, оюшыны) орнатыңыз;
  - ▶ патронды қолмен сағат тілі бойымен (бұрау) бұраңыз, патронды құралға мықты бекітіңіз. Ауытку және құралдың люфт жоқтығына (сынамалық айналдыру арқылы қолыңызбен) көз жеткізіңіз;
  - ▶ патронды берілген кілтпен **МЫҚТЫ** бұраңыз;
- 2) Патронды кері бетте орнатыңыз:
- ▶ патронның қажетті биіктігін (орнатылған құрал және орындалатын жұмыс түріне байланысты) реттейіз, 25 бұранданы босатыңыз, үстел бетімен сәйкес патрон биіктігін тандаңыз және бұранданы бекітіңіз.
- Мәжбурлі шанды жою қажет болса, 9 немесе 16 шаң жібермейтін қылтакұбырга шаңсорғыш шлангын қосыңыз. Сыртқы шаң жібермейтін қылтакұбыр диаметрін 40 немесе 70 мм (ұзартқыш орнатылса) шамасына тән болады.
- Жұмысқа дайындалыңыз:
- ▶ ара жазықтығы дұрыс орнатылғандығына және тартылғандығына көз жеткізіңіз;
  - ▶ ілгіш дуалды босатыңыз немесе үстелге оның патронын қатайтыңыз;
  - ▶ сіз жұмыс үстелінен жұмысқа кедергі жасайтын кілттерді, жабдықтарды және бетен заттарды алшақ қойғандығыңызға көз жеткізіңіз;
  - ▶ өндөлетін даяр затта металл заттар (шегелер, бұрандалар ж.т.б.) кездеспейтіндігіне көз жеткізіңіз.

## Жұмыс реті

Құралды желіге қосыңыз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Электр қауіпсіздігі тоқ көзінен жарақттанудан I сақтау класына сәйкес келеді, яғни жерме (бул үшін айырда жерме байланыстар қарастырылған) болуы керек. Розеткага ажыратқыш келмесе, оны ауыстыруға тығыым салынады. Оның орнына электр маманы қажетті розетканы орнатқаны жөн.

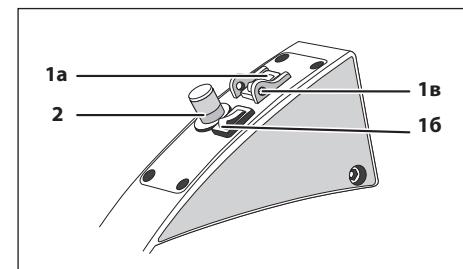

Құрал қосылуы «I» батырмасының 1a ажыратқышын басу арқылы орындалады.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Ілгіш дуал қосылғанда оның патроны құралды ажыратқыш арқылы қосқанда автоматты айналады. Жарақттану және құрал мен даяр заттың зақындауының алдын алу үшін жұмыс барысында (онымен жұмыс істей қажеттілігі болмаған жағдайда) тоқ көзіне қосқан күйде және бекітіп қалдырымайыз.

Жұыс түріне байланысты (тесу, арапау) және өндөлетін даяр заттың материалына тиісті 2 реттеуіш арқылы қажетті патрон айналымдарын /жазықтық жүрісінің жиілігін тандаңыз.

**Ескерту!** Қатты материалдарды арапау/тесу үшін кіші айналымдарды/баяу жүріс жиілігін, жұмсақ материалдарды өндегенде – жоғары айналымдарды және тез жүріс жиілігін тандаңыз. Мәнерлел арапау үшін ені кішкентай жазықтықтарды пайдаланыңыз.

Даяр заттың бір соңын жұмыс үстеліне қойыңыз және жазықтық бетіне орналастырыңыз.

### ⚠ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ

Арапаған кезде өрқашан екі қолыңызбен даяр затты **МЫҚТЫ** ұстаңыз.

Тескенде, жылтыратқанда, тегістегендеге және басқа да оюлау жұмысты атқарғанда қолыңызда